

Control velocidad


- 3 Control velocidad
- 3.1 ¿Cómo funciona?
- 3.2 Prueba velocidad
- 3.3 Variables.py
- 3.4 MOVIMIENTOSPASO.py
- 3.5 Movimientos con paso

3 Control velocidad




3.1 ¿Cómo funciona?


Las ruedas tienen un disco con agujeros, una parte es un diodo emisor de IR y el otro es un sensor fotoeléctrico tipo WYC-H206 que detecta los agujeros:

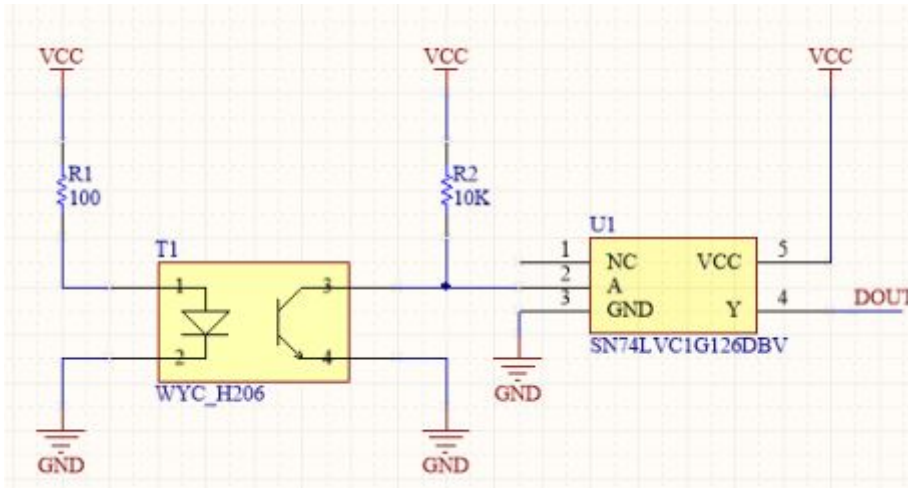

Están conectados a los siguientes GPIO: * Motor derecha GPIO7 * Motor izquierda GPIO8

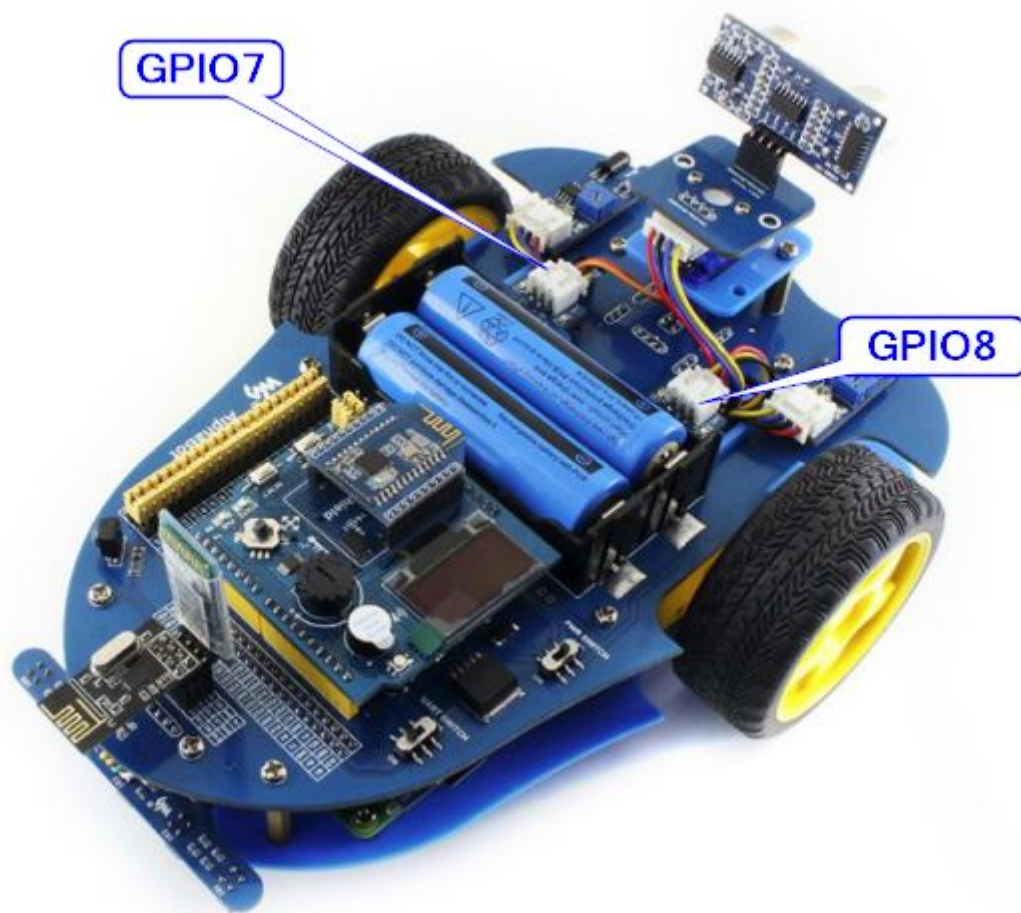

Si te fijas en el esquema anterior, las resistencias, están con la configuración **PULL-UP** (aquí para saber + en el curso Arduino) ¿qué significa esto? pues que van al revés, cuando el circuito está encendido, o sea detecta agujero, estado ON transmite un 0 lógico, y al revés, cuando está apagado OFF transmite un 1 lógico, lo puedes ver mejor en estas fotografías:

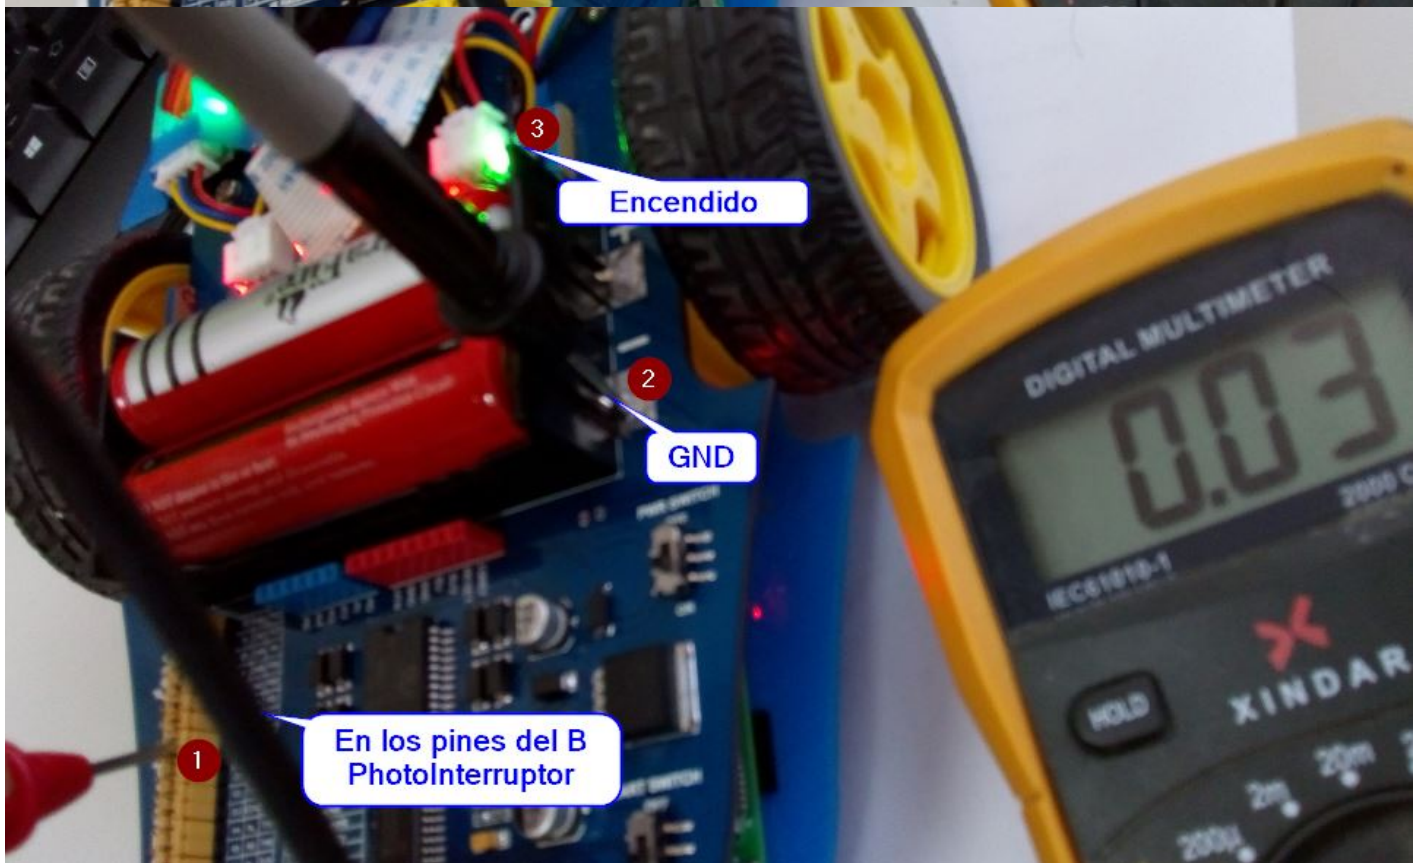

3.2 Prueba velocidad

En el siguiente vídeo vemos como cuando el sensor está encendido, el programa detecta un 0 y si el sensor está apagado, el programa detecta un 1:

<https://www.youtube.com/embed/anWM7Y54u98>

Fichero [Pruebasensorvelocidad.py](#)

El programa es el siguiente:

```
import RPi.GPIO as GPIO

DataMotorR = 7
DataMotorL = 8

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(DataMotorR,GPIO.IN)
GPIO.setup(DataMotorL,GPIO.IN)

for i in range(100000):
    print("\nMotor derecha :",GPIO.input(DataMotorR))
    print("\nMotor izquierda :",GPIO.input(DataMotorL))
```

Segundo test de contador

En el segundo vídeo vídeo vemos como un simple contador puede detectar el paso del 1 al 0:

<https://www.youtube.com/embed/Xm1aZvEp9fE>

El programa es el siguiente:

Fichero Pruebasensorvelocidad-2.py

```
```cpp+lineNumbers:true
```

```
import RPi.GPIO as GPIO
```

```
DataMotorR = 7 DataMotorL = 8
```

```
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
```

```
GPIO.setup(DataMotorR,GPIO.IN) GPIO.setup(DataMotorL,GPIO.IN)
```

```
contador=0 repetido=0 num = 100 while (contador<num):
```

```
if((GPIO.input(DataMotorR)==1)and(repetido==0)): contador=contador+1 print('\nContador
:',contador) repetido=1 if(GPIO.input(DataMotorR)==0): repetido=0 ```
```

## 3.3 Variables.py

Añadimos ahora las variables de paso siguientes a este fichero

### VARIABLES.py

```
import RPi.GPIO as GPIO
```

```
DataMotorR = 7 DataMotorL = 8
```

```
IN1=12 IN2=13 ENA=6 IN3=20 IN4=21 ENB=26
```

```
#####CONFIGURACION GPIO ENTRADAS SALIDAS
```

```
GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setwarnings(False) GPIO.setup(IN1,GPIO.OUT)
GPIO.setup(IN2,GPIO.OUT) GPIO.setup(IN3,GPIO.OUT) GPIO.setup(IN4,GPIO.OUT)
GPIO.setup(ENA,GPIO.OUT) GPIO.setup(ENB,GPIO.OUT)
```

```
GPIO.setup(DataMotorR,GPIO.IN) GPIO.setup(DataMotorL,GPIO.IN)
```

```
VELOCIDAD DE LOS MOTORES
```

```
PWMA = GPIO.PWM(ENA,500) PWMB = GPIO.PWM(ENB,500) ``
```



## 3.4 MOVIMIENTOSPASO.py

Vamos a hacer una pequeña función donde le pasemos dos argumentos por cada motor (en total 4 argumentos): velocidad y número de pasos. Tiene que hacer:

- Si el número de pasos es positivo va hacia delante el motor.
- Si el paso es negativo es que el motor va hacia atrás.
- Los motores funcionarán con la velocidades dadas en los argumentos.
- En total 4 argumentos tiene la función, dos para cada motor R y L: *velR,numR,velL,numL* donde *vel* es la velocidad del motor y *num* el número de pasos.

¿Te atreves? Sino, mira la solución:

%accordion%Solución%accordion%

Fichero MOVIMIENTOSPASO.py

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import MOVIMIENTOS
from VARIABLES import *

#####
#####FUNCIÓN AMBOS#####
#####

def BOTH(velR,numR,velL,numL):
 repetidoR=0
 repetidoL=0
 if (numR>0):
 GPIO.output(IN1,GPIO.HIGH)
 GPIO.output(IN2,GPIO.LOW)
 else:
 numR=-numR
 GPIO.output(IN1,GPIO.LOW)
 GPIO.output(IN2,GPIO.HIGH)
```



```
if (numL>0):
 GPIO.output(IN4,GPIO.HIGH)
 GPIO.output(IN3,GPIO.LOW)
else:
 numL=-numL
 GPIO.output(IN4,GPIO.LOW)
 GPIO.output(IN3,GPIO.HIGH)
contadorR=0
contadorL=0
while ((contadorR
```

## 3.5 Movimientos con paso

Vamos a hacer un programa para utilizar la librería anterior MOVIMIENTOSPASO.py y gobernado por el teclado *numérico*:

- PARAR = tecla 5
- ADELANTE=FORDWARD = 8
- ATRAS=BACKWARD = 2
- DERECHA=RIGHT = 6
- IZQUIERDA=LEFT = 4

Fijaremos de antemano las velocidades y el paso a 50 y 10 por ejemplo.

<https://www.youtube.com/embed/n0tOHIHl0Rs>

### Solución

- Ponemos las librerías fichero MOVIMIENTOS.py y MOVIMIENTOSPASO.py en la misma carpeta que vamos a crear este programa y las incorporamos en el programa con **import**.
- Vamos llamando a las distintas funciones de movimientos según la tecla pulsada, fijamos la velocidad al 50%, por pantalla va saliendo el estado de los contadores.
- Todo dentro de un bucle de manera que si pulsamos la tecla espacio sale del bucle no sin antes parar el robot.

%accordion%Solución%accordion%

Fichero 3-5-Movimientos-paso.py

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time

import MOVIMIENTOS
import MOVIMIENTOSPASO

velR=50
numR=10
```

```
velL=50
```

```
numL=10
```

```
print ('TECLAS ;en minúscula!:\nPARAR = tecla 5\nADELANTE=FORDWARD = 8\nATRAS=BACKWARD =
2\nDERECHA=RIGHT = 6\nIZQUIERDA=LEFT = 4')
```

```
tecla='x'
```

```
while tecla!='5':
```

```
 tecla = input('\nPresiona una tecla y después enter : ')
```

```
 if tecla != '5':
```

```
 print ('\nHas presionado ', tecla)
```

```
 if tecla=='8':
```

```
 print ('\nadelante')
```

```
 MOVIMIENTOSPASO.BOTH(velR,numR,velL,numL)
```

```
 if tecla=='2':
```

```
 print ('\natrás')
```

```
 MOVIMIENTOSPASO.BOTH(velR,-numR,velL,-numL)
```

```
 if tecla=='6':
```

```
 print ('\nderecha')
```

```
 MOVIMIENTOSPASO.BOTH(velR,-numR,velL,numL)
```

```
 if tecla=='4':
```

```
 print ('\nizquierda')
```

```
 MOVIMIENTOSPASO.BOTH(velR,numR,velL,-numL)
```

```
 else:
```

```
 print ('\nFin, has apretado STOP')
```

```
 MOVIMIENTOS.STOP()
```

%/accordion%